


	Detalj	Art.nr.
1	Endefeste vaier	WL1002
2	Vaierløper åpen	WL1010
3	Støttestpunkt Rør	WL1012
4	Skjøterør for vaier	XWL1006
5	Klemhylse til vaier	XWL1014

	Detalj	Art.nr.
6	Vaier	XWLXXXX
7	Mutter M10	MU1001/MU1010
8	U-bøyle	XBY0850
9	Mutter M8	MU0801/ MU0805

Maksimal avstand mellom støttene er 10 meter ved inntil 15 graders helling.


Mellom 15 og 50 graders helling er maksimal avstand 2,5 meter.

Over 50 graders helling er maksimal avstand 1,2 meter.

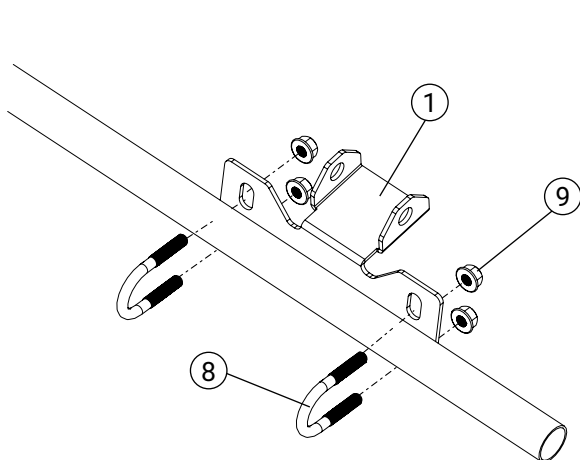


1. Feste

Monter endefestet (1) med to U-bøyler og muttere (8, 9).

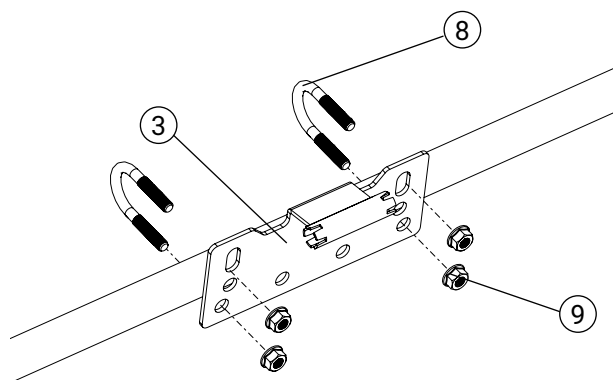


2. Støttestpunkt Rør

Monter støttestpunktet (3) med to U-bøyler og muttere (8, 9).

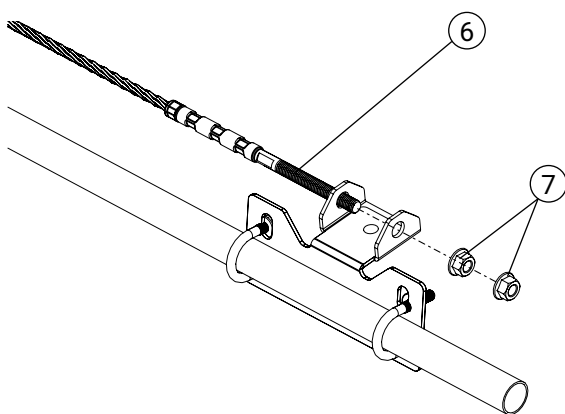


3. Vaiermontering

Monter den første vaierterminalen (6). Monteres med to muttere (7). **Sikre ved å trekke til den andre mutteren (7).** Trekk vaieren gjennom en eventuell støtte.

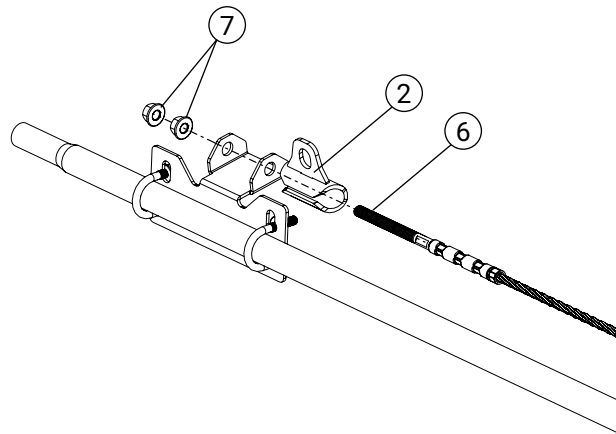


4. Vaiermontering


Monter den siste vaierterminalen (6). Tre på eventuelle vaierløpere (2). Spenn vaieren slik at den ikke er slakk. **Sikre ved å trekke til den andre mutteren (7).**

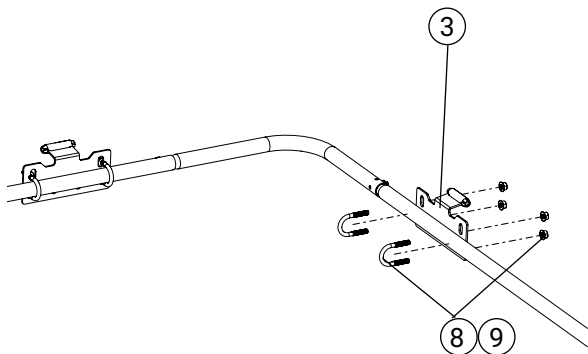**5. Vaier, hjørne**


Monter støttepunktet (3) med to U-bøyer og muttere (8, 9). Legg vaieren i en jevn bue, slik at løperen går fritt.

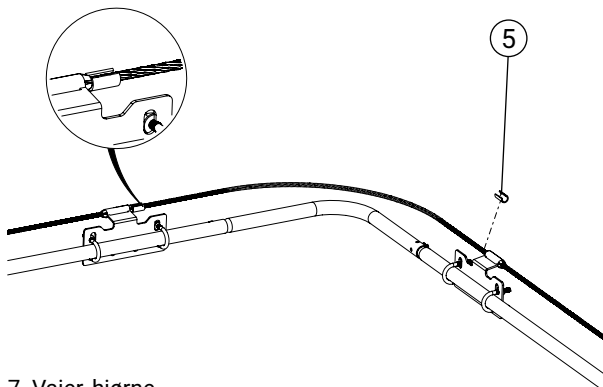**7. Vaier, hjørne**

Klem hylsene (5) mot innsiden av festet, slik at vaieren holder fasongen. Bruk en pressmaskin eller stor tang til å klemme dem sammen med.

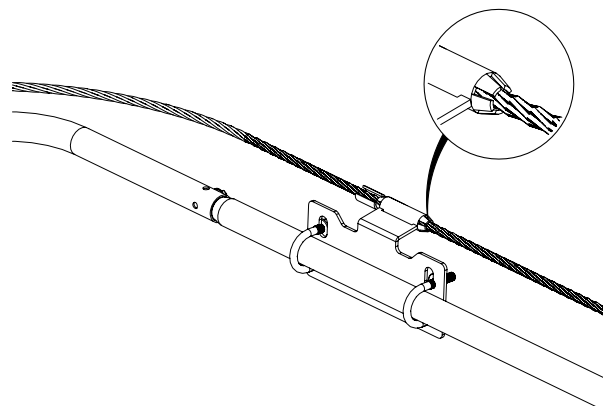**6. Krymping**

Krymp endene på støttepunktet ved hjelp av en tang for å feste vaieren.

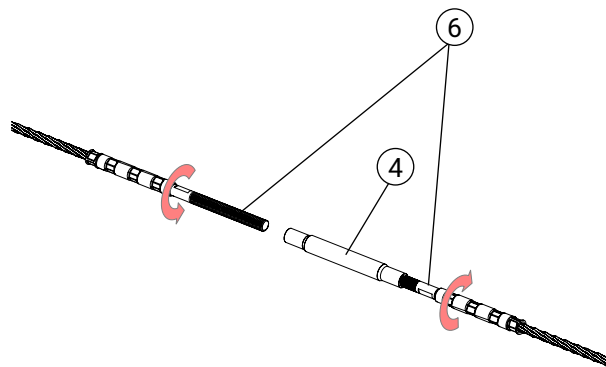**8. Vaierskjøt**

Skrue inn terminalene (6) til midten, slik at de møtes i skjøtehylsen (4). Trekk til, slik at terminalene låses mot hverandre.