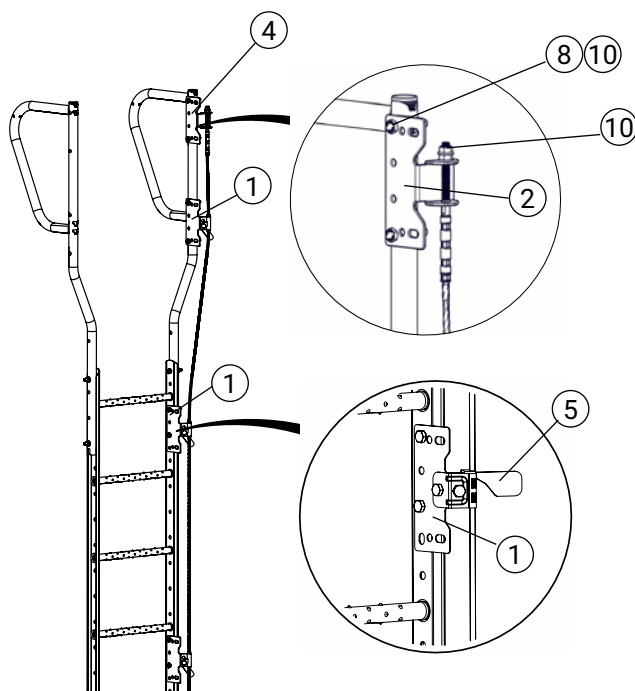


	Detalj	Art.nr.
1	Vaierfeste ONE	WL1337
2	Endefeste vaier	WL1002
3	Vaierløper åpen	WL1005
4	Støttepunkt Rør	WL1012
5	Høry/venstre fallstop	BS1301(V)/BS1302(H)
6	8 mm vaier	XWL1008

	Detalj	Art.nr.
7	Bolt M10x20	BU1201/ BU1200
8	Bolt M10x60	BU1601
9	Låsebolt M10x30	VB1301/ VB1305
10	Mutter M10	MU1001/ MU1010
11	Klemhylsene	XWL1014


Anbefalt avstand mellom støttepunkt/fester:

10m opptil 15 graders helling, 2,5 m mellom 15-50 graders helling og 0,9 m over 50 graders helling.


**1. Vaiermontering**

Monter det øverste endefestet til vaieren (2) på håndløperen ved hjelp av to bolter og muttere (8, 10). **Sikre ved å trekke til kontramutteren (10).** Hvis stigen ikke har håndløper, plasserer du det siste endefestet til vaieren (2) så langt opp på stigen som mulig.

Monter fallstopp (5) på håndløperen ved hjelp av to bolter og muttere (8, 10). Trekk vaieren gjennom fallstoppen.

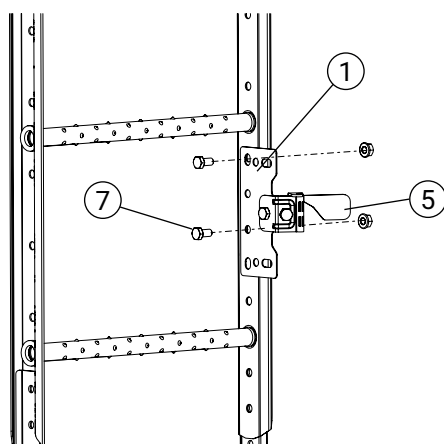**2. Fallstopp**


Monter fallstopp (5) på c/c 900 mm til fasadestigen ved hjelp av to bolter og muttere (7, 10).

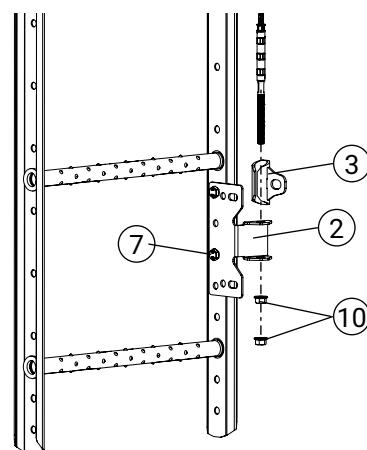**3. Vaiermontering**

Monter det nederste endefestet til vaieren (2) med to bolter og muttere (7, 10). Tre på eventuelle vaierløpere (3). Spenn vaieren slik at den ikke er slakk, monteres med to muttere (10). **Sikre ved å trekke til kontramutteren.**


Anbefalt avstand mellom støttepunkt/fester:

10m opptil 15 graders helling, 2,5 m mellom 15-50 graders helling og 0,9 m over 50 graders helling.

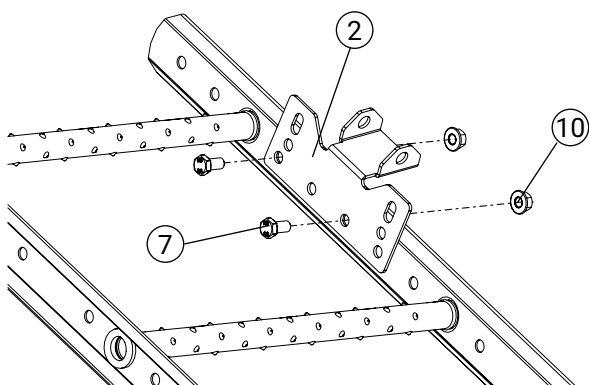


4. Endefeste

Monter endefestet (2) med to bolter og muttere (7, 10).

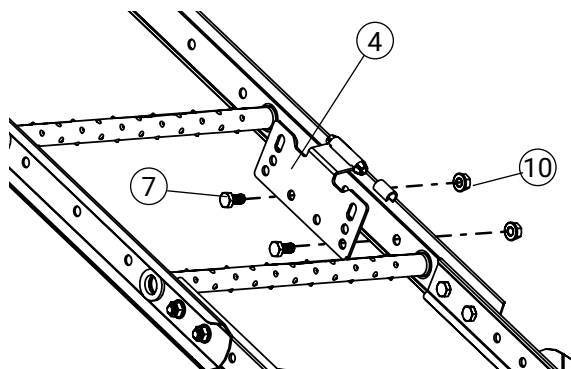


5. Støttepunkt

Monter støttepunktet (4) med to bolter og muttere (7, 10).

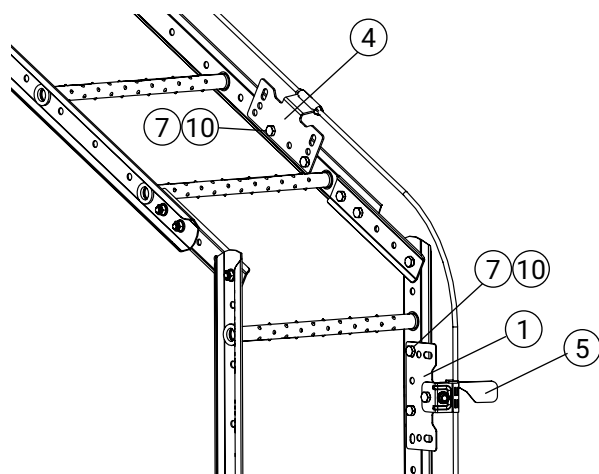


6. Overgang

Ved overgang monteres fallstopp (5) på fasadestigen ved hjelp av to bolter og muttere (7, 10) og støttepunkt (4) på takstigen med to bolter og muttere (7, 10).

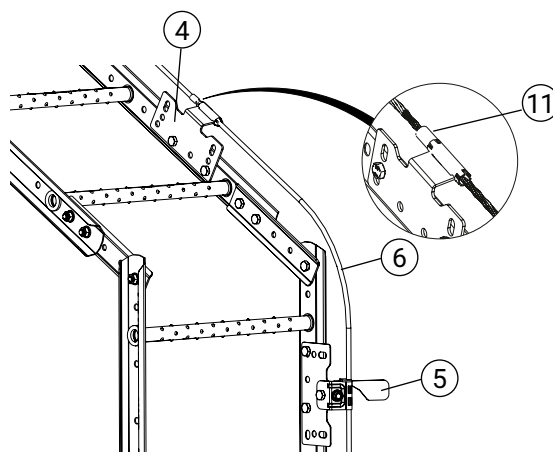

7. Vaiermontering

Legg vaieren (6) i en jevn bue, slik at løperen går fritt. Fest vaieren i fallstoppen (5) Sett hylsen mot innsiden av støttepunktet (4) slik at buen på vaieren holder formen. Bruk pressmaskin eller en stor tang for å klemme hylsen sammen. Klem hylsene (11) mot innsiden av festet, slik at buen holder formen. Bruk en pressmaskin eller stor tang til å klemme dem sammen med.

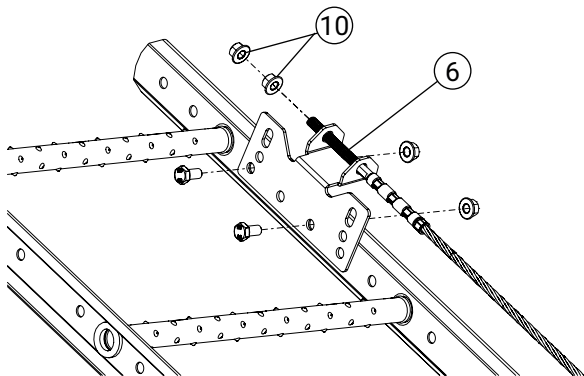

8. Vaiermontering

Monter den siste vaierterminalen (6) ved hjelp av to muttere (10). Spenn vaieren slik at den ikke er slakk. Sikre ved å trekke til kontramutteren.