


	Detalj	Art. nr.
1	Ställbar fot	EU0150
2	Stödben	EU1000
3	Räckesstolpe	EU1100
4	Bärbalk	EU0610/EU0910/ EU1210
5	Bult M10x60	BU1601


	Detalj	Art. nr.
6	Slitsdurk	EU1231/EU2431
7	Räckesrör	RR2723
8	Överdel slitsdurk	EU1601
9	Självborrande skruv 5,5x100	SS5510
10	Rörbøj	RR2790

	Detalj	Art. nr.
11	Flänsmutter M10	MU1001/MU1010
12	Plastlock	PL4545
13	Skarv slitsdurk	EU0330
14	Tätplåt OPTI	TP3645
15	Självborrande skruv 5,5x22	SS5221/SS5225
16	Gångjärnshalva	GJ3401

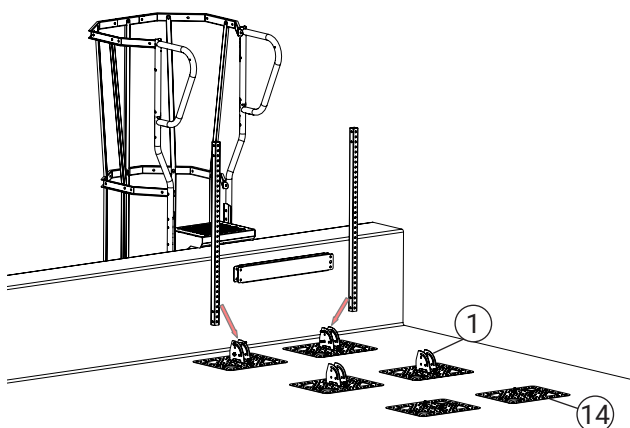


1. Montering

Mät upp och placera ut tätplåt (14) och ställbar fot (1).

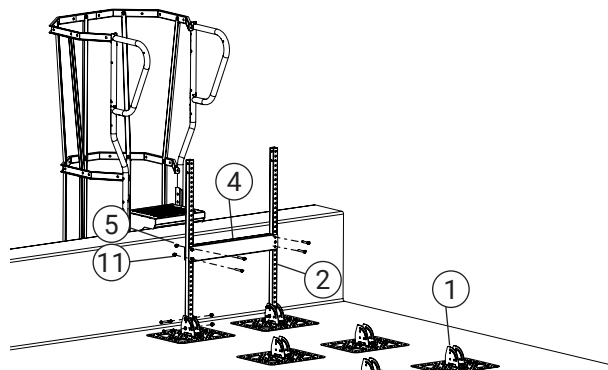


2. Montering av bärbalkar och ställbara fötter

Montera den nedre foten (1). De ställbara fötterna är justerbara upp till 45° lutning. Justera stödbenet (2) så att det står lodrätt och att bärbalken (4) ligger vågrätt. Skruva fast stödbenet med 2 st bultar (5) och mutter (11).

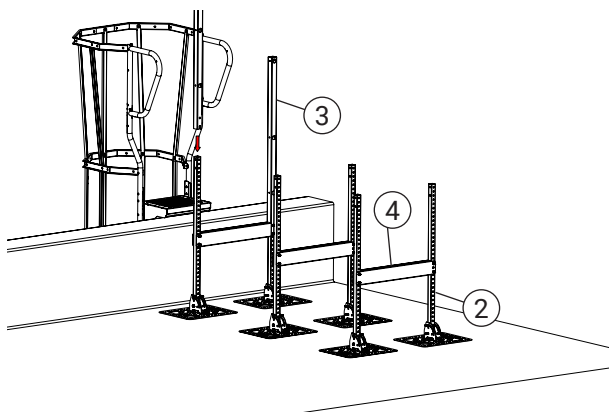


3. Montering av bärbalk och räckesstolpe

Montera bärbalk (4) och räckestolpe (3) i stödben med 2 st bultar och mutter. Kapa det justerbara stödbenet (2) om det når högre än 610 mm över bärbalken.

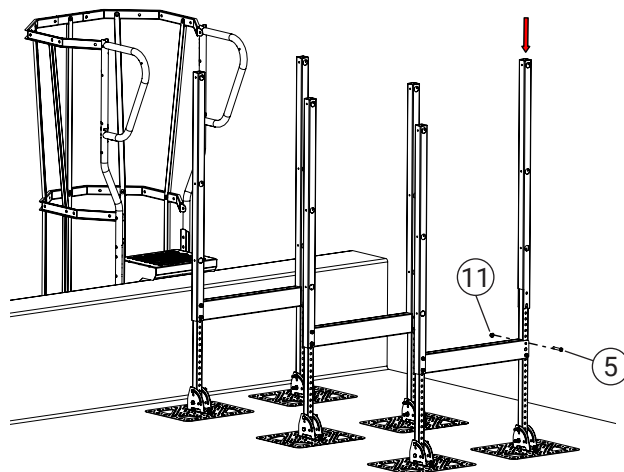


4. Montering av räckesstolpe

Ta bort den övre bulten (5) och lätta på den nedre bulten och muttern. Sätt ner stolpen på plats och skruva fast bultar och mutter.

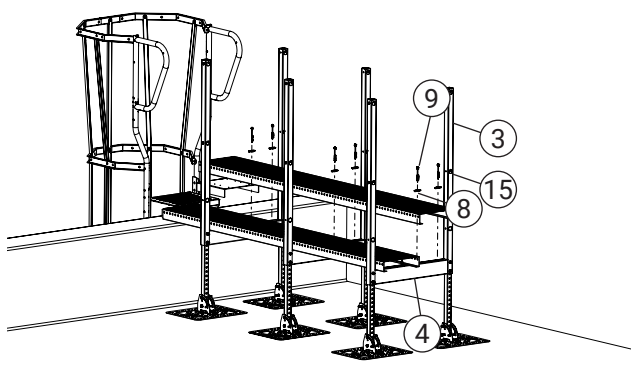



5. Montering av slitsdurkar

Monteras från räcketstolpe (3) och in. Skruva fast skarv slitsdurk (13) i stålplattan med självborrande skruv (15), skruva fast durk i skarv slitsdurk med 2 st självborrande skruv (9) med överdel slitsdurk (8) per slitsdurk (6) och bärbalk (4). Godkänt överhäng utanför bärbalk är max 300 mm.

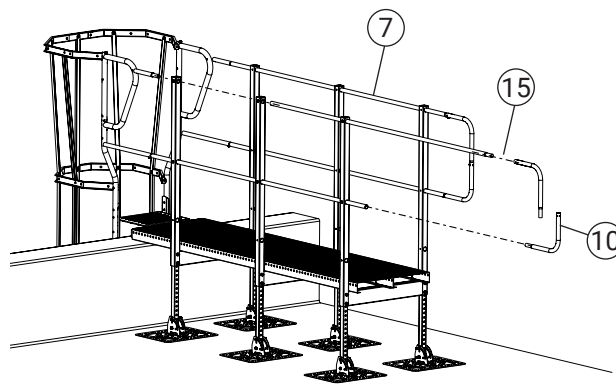

6. Montering av räcketrör med rörböjar

Fäst räcketrör (7) med självborrande skruv (15) i räcketstolpen. Montera 2 rörböjar som avslutning av räcke.

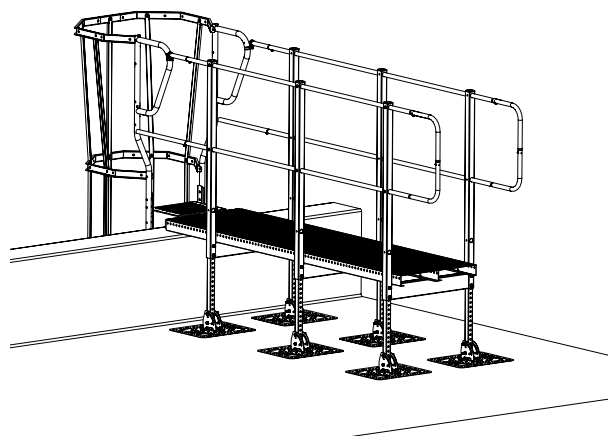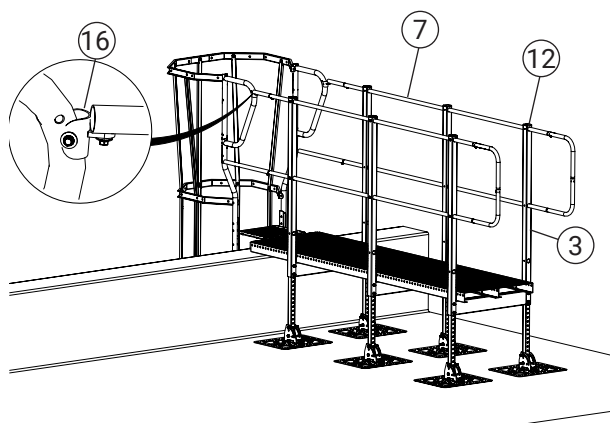

7. Montering i fasadstege

Skruva fast räcke i räcketstolpe med självborrande skruv (15), skruva fast rörböjar i räcketrör med självborrande skruv (15). Plastlock (12) trycks fast i räcketstolpe (3) som skydd.