


	Detalj	Art. nr.
1	Ställbar fot	EU0150
2	Stödben	EU1000
3	Räkesstolpe	EU1100
4	Bärbalk	EU0610/EU0910/ EU1210
5	Bult M10x60	BU1601


	Detalj	Art. nr.
6	Slitsdurk	EU1231/EU2431
7	Räkesrör	RR2723
8	Överdel slitsdurk	EU1601
9	Självborrande skruv 5,5x100	SS5510
10	Rörbøj	RR2790

	Detalj	Art. nr.
11	Fläsmutter M10	MU1001/MU1010
12	Plastlock	PL4545
13	Självborrande skruv 5,5x22	SS5221/SS5225
14	Skarv slitsdurk	EU0330
15	Tätplåt OPTI	TP3645
16	Gångjärnshalva	GJ3401

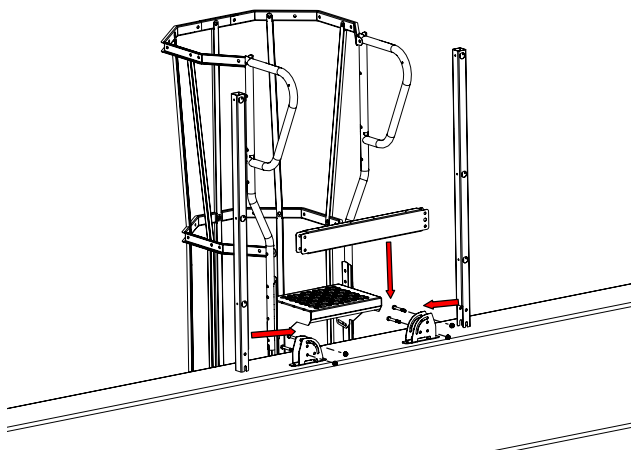


1. Montering fasadstege

Montera fasadstegen på vägg.

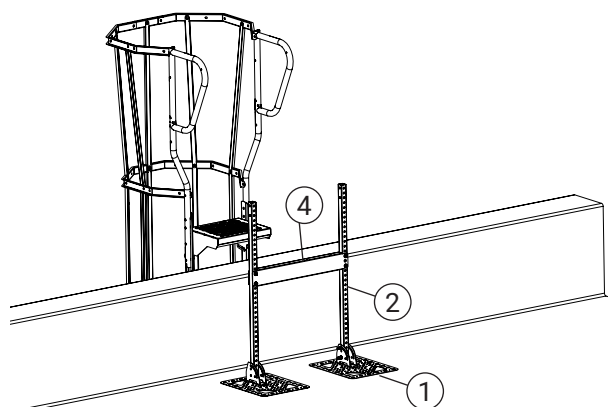


2. Montering av bärbalk och ställbar fot

Montera den nedre foten (1) som är justerbar upp till 45° lutning. Montera och justera stödbenet (2) så att det står lodrätt och att bärbalken (4) ligger vågrätt. Skruva fast stödbenet med 2 st bultar och mutter.

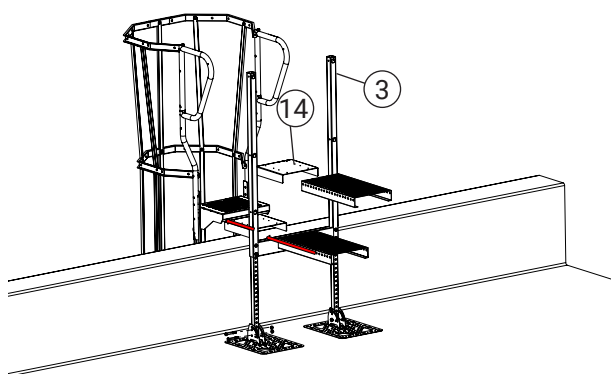


3. Montering av kort slitsdurk

Vid montering av räkesstolpe (3) ta bort den övre bulten och lätta på den nedre bulten och muttern sätt dit räkesstolpen och skruva fast bultarna. Skruva fast skarv slitsdurk (14) i ståplattan med självborrande skruv (13), sätt dit durk i skarv slitsdurk skruva fast med självborrande skruv 2 st i varje durk (13).

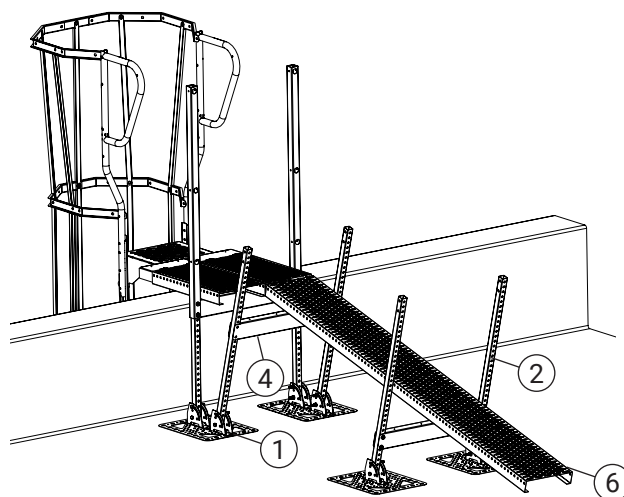


4. Montering av nedåtgående slitsdurk

Montera ställbar fot (1) på lagom avstånd. Lägg ut slitsdurk (6) justera bärbalk (4) i lagom höjd och ställ dem vinkelrätt mot bärbalk (4). Kapa det justerbara stödbenet (2) om det når högre än 610 mm över bärbalken.

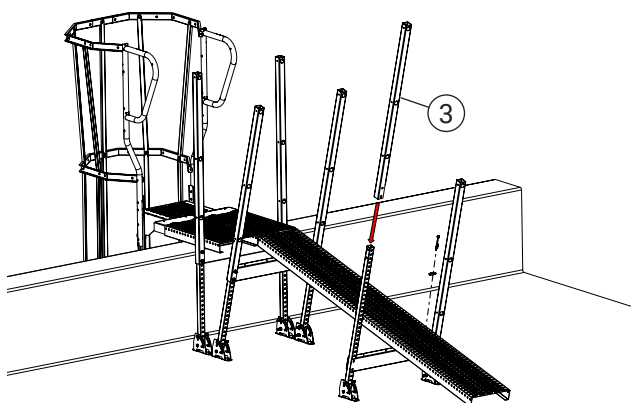


5. Montering av räkesstolpe

Ta bort den övre bulten (5) och lätta på nedre bult och mutter. Sätt ner räkesstolpen (3) på plats och skruva fast bultar och mutter.

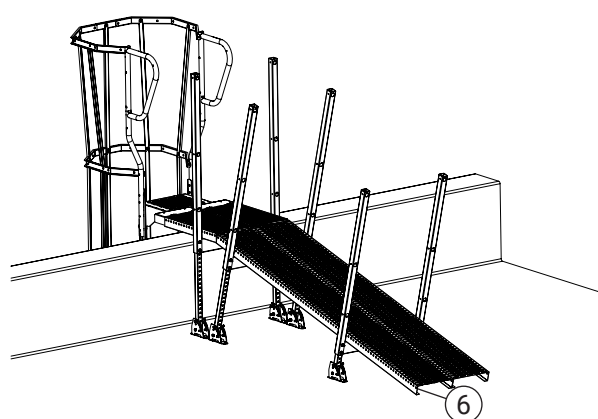

6. Montering av slitsdurk

Durken (6) fästs med överdel slitsdurk (8) och självborrande skruv (9).

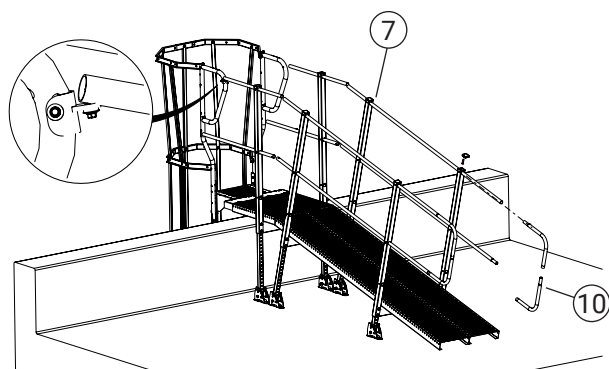

7. Montering av räkesrör och plastlock

Fäst räkesrör (7) med självborrande skruv (13) i räkesstolpen, montera med gångjärnshalva (16) i handledarbåge. Montera 2 rörböjar (10) som avslutning av räcke. Plastlock (12) trycks fast i räkesstolpe (3) som skydd.

