


	Detalj	Art. nr.
1	Tätplåt förhöjd	TP3551
2	Tätplåt Opti	TP3645
3	Stödplatta	SP3328
4	Självgängande skruv 6,3x19	SS6191/SS6190
5	Vagnsbult M10x30	VB1301/VB1305
6	Flänsmutter M10	MU1001/MU1010

	Detalj	Art. nr.
7	Gummibricka Ø50 M10	GB5010 (GB0010)
8	C-profil	CP1400
9	Infästningsskena solsystem	IS2450
10	Skarvbeslag	SK0270
11	Bult M10x20	BU1201/BU1200


Följ arbetsmiljöverkets regler. Allt arbete på höjder över 2 m måste utföras med fallskyddsutrustning.

Weland Stål kan hjälpa dig att skapa en säker arbetsplats.


TP3551

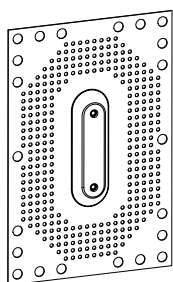


TP3645

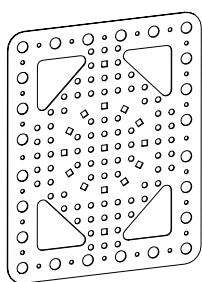

SP3328

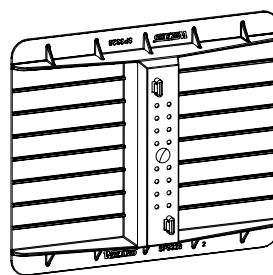


C-profil

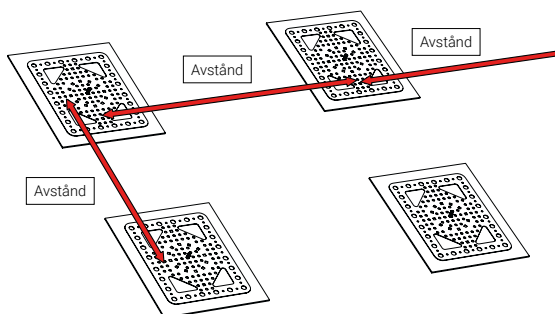

1. Placering av infästningar


Placera ut infästningarna på avstånd baserat på snö- och vindlastberäkning. Följ separata monteringsanvisningar.

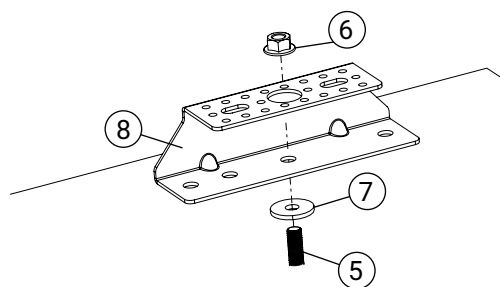

2. Montering av C-profil mot infästning


C-profilen (8) skruvas till infästningsprofilen med 1 st bult (5), mutter (6) och gummibricka (7).

Bult och mutter dras åt så gummibrickan pressas ihop något.

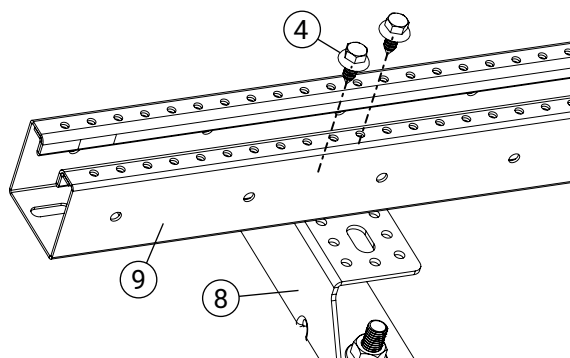

3. Montering av skena

Skruva skenan (9) till varje C-profil (8) med 2 st självgängande plåtskruv (4). **OBS!** Börja i mitten av profilen för möjlighet till justering längs taket.

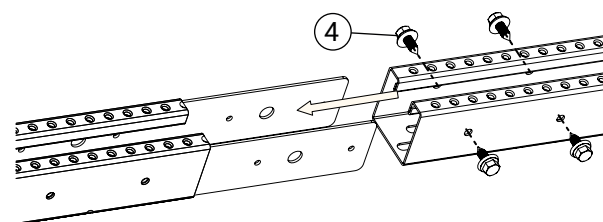



4. Skarvning av skena

Skenorna skarvas med 4 st självgängande skruv (4).

Följ arbetsmiljöverkets regler. Allt arbete på höjder över 2 m måste utföras med fallskyddsutrustning.

Weland Stål kan hjälpa dig att skapa en säker arbetsplats.

Stödplatta

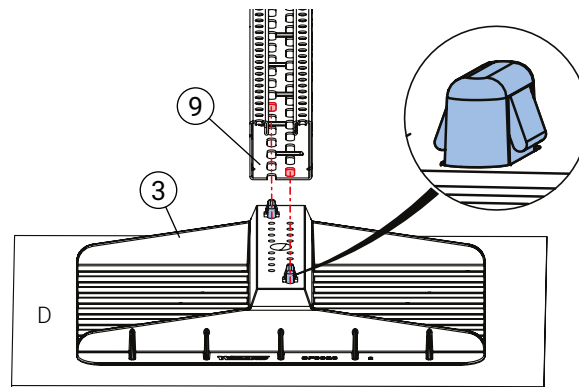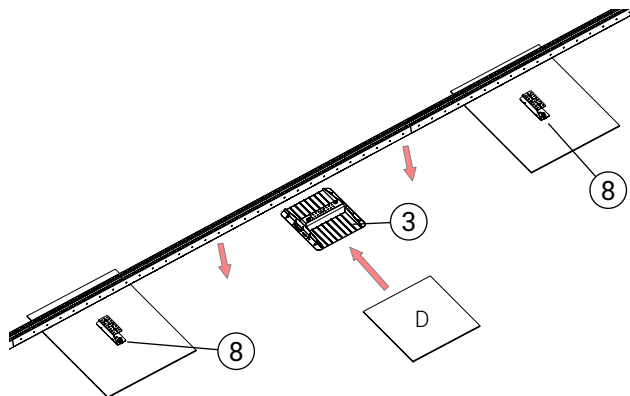

1. Placering av stödplatta


Stödplattan (3) placeras mellan två C-profiler (8) för att reducera punktlasten mot taket.

Skär till en skyddsmatta (D) av samma typ av material som taket som är minst lika stor som stödplattan i alla riktningar.

2. Montage av stödplatta

Placera skyddsmattan (D) mellan takytan och stödplattan (3) i skenan (9) med **klick**-funktionen inbyggd i stödplattan.

Stödplattan är korrekt monterad när bägge flänsarna är utvikta.

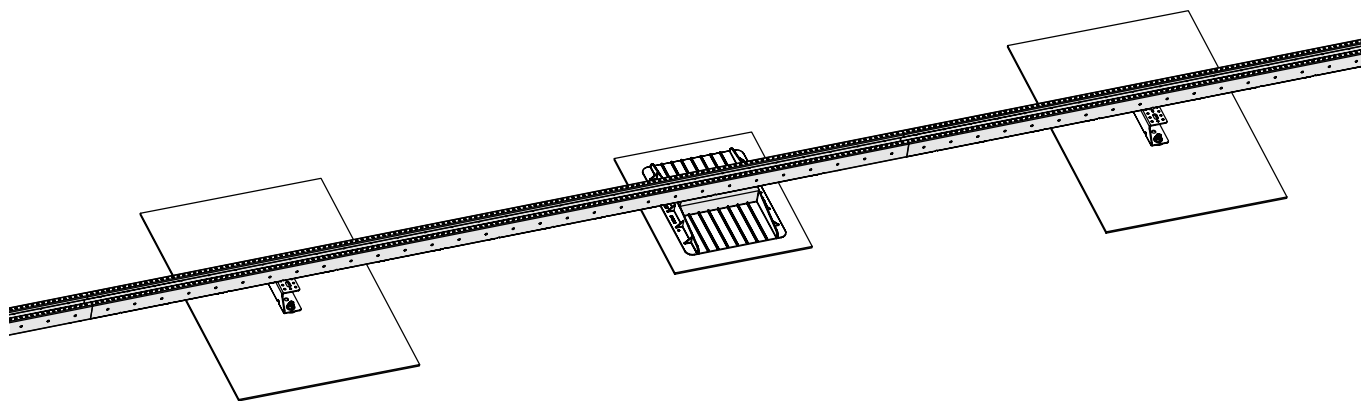

Färdigt montage