



	Detalj	Art.nr.
1	Festeplate forhøyet	TP3551
2	Festeplate Opti	TP3645
3	Festeplate	TP3924
4	Støtteplate	SP2525
5	Selvgjengende skrue 6,3x19	SS6191/SS6190
6	Låsebolt M10x30	VB1301/VB1305

	Detalj	Art.nr.
7	Flensmutter M10	MU1001/MU1010
8	Gummiskive Ø50mm M10	GB5010
9	C-profil	CP1400
10	Innfestingsskinne	IS2450
11	Bolt M10x20	BU1201/BU1200


TP3551

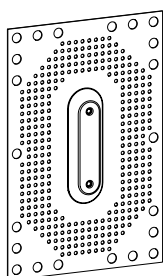



TP3645

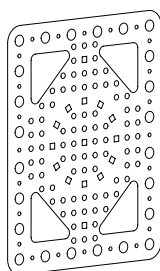

TP3924

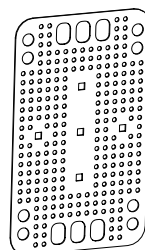


SP2525

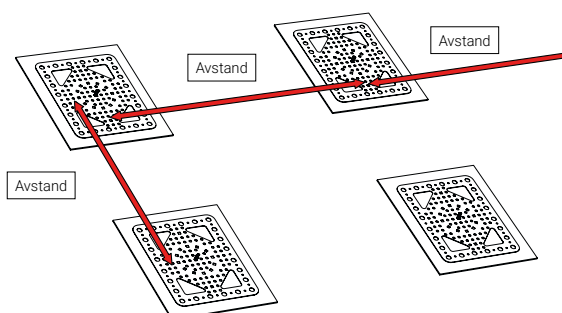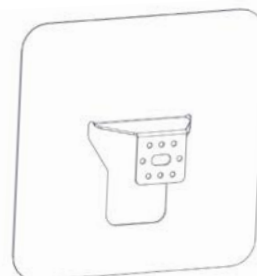

1. Plassering av innfestinger


Plasser innfestingene med en avstand basert på beregninger for snø- og vindlast. Følg separate monteringsanvisninger.

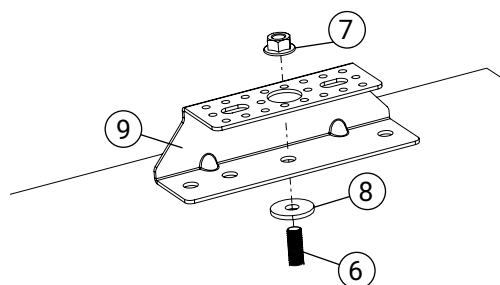

2. Montering av C-profil mot innfesting


Skrue fast C-profilen (9) i festeplaten med bolt (6), muttere (7) og gummiskiver (8).

Boltene og mutterne trekkes til slik at gummiskiven presses litt sammen.

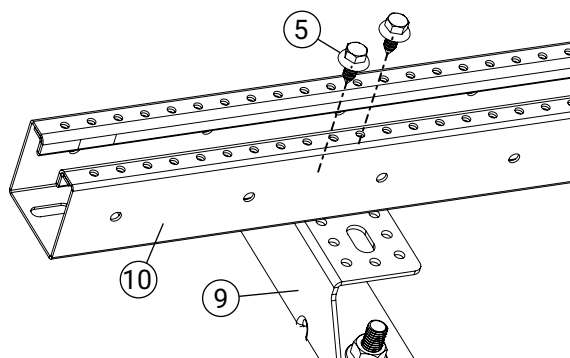

3. Montering av skinne

Skrue skinnen (10) til hver C-profil (9) med 2 stk. selvgjengende skruer (5). **OBS!** Begynn i midten av profilen for mulighet til justering langs taket.

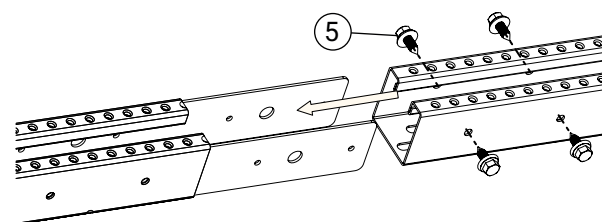


5. Skjøting av skinner

Skinnene skjøtes med fire selvgjengende skruer (5).


Følg Arbeidstilsynets regelverk. Alt arbeid i høyder over 2 m skal utføres med fallsikringsutstyr.
Weland kan hjelpe deg å skape en sikker arbeidsplass.

Støtteplate

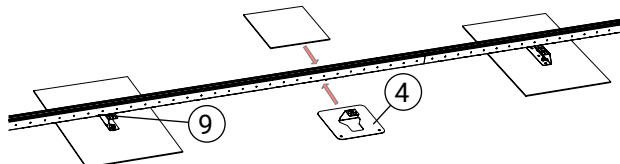

1. Plassering av støtteplate


Støtteplaten plasseres mellom to C-profiler for å redusere punktlasten mot taket.

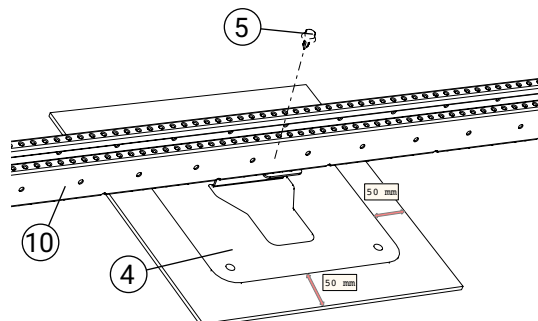

2. Montere støtteplaten

Kutt til en lapp av samme materiale som taktekingen som er litt større enn støtteplaten (4)

Plasser lappen under støtteplaten (4). Skru fast støtteplaten (4) i skinnen (10) med 1 stk selvgjengende skrue (5).

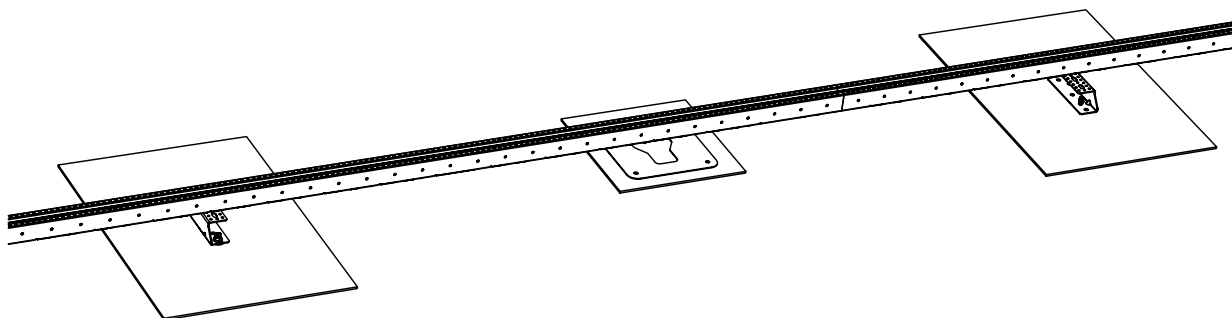

Ferdig montasje