


	Detalj	Art.nr.
1	Solcellepanelskinne	IS2450
2	Endeklemme	KL1000

	Detalj	Art.nr.
3	Midtklemme	KL2250
4	Selvgjengende skrue 6,3x64	SS6361

Følg Arbeidstilsynets regelverk. Alt arbeid i høyder over 2 m skal utføres med fallsikringsutstyr.


Weland kan hjelpe deg å skape en sikker arbeidsplass.

Montering av endeklemme

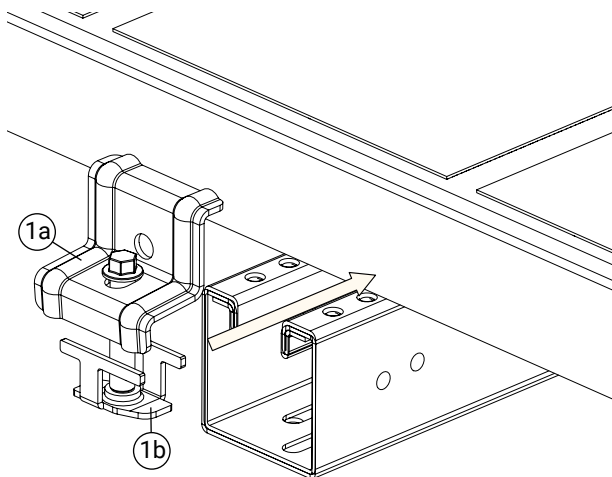

1. Plassering av endeklemme


La skinnen stikke minst 70mm utenfor panelrammen. Skyv underdelen (1b) inn i skinnen og plasser overdelen (1a) mot panelsiden. Overdelen av klemmen er vendbar for ulike panelhøyder.

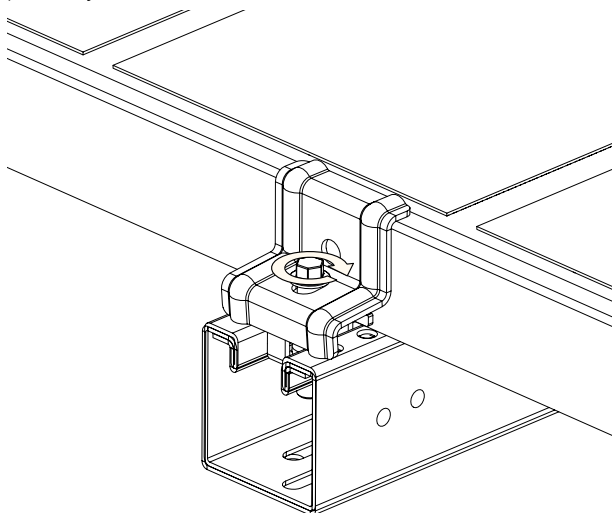

2. Festing av endeklemme


Trekk til klemmen med 10 Nm.

Montering av midtklemme

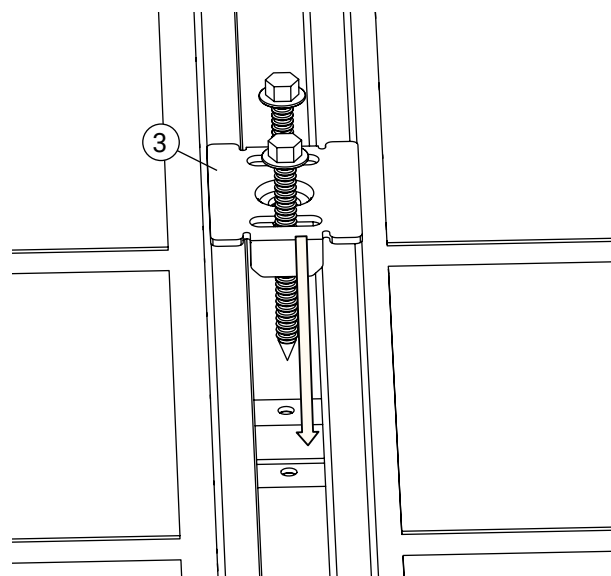

1. Plassering av midtklemme

Plasser midtklemmen (3) mellom panelene. Fritt mål mellom paneler: 20 mm.

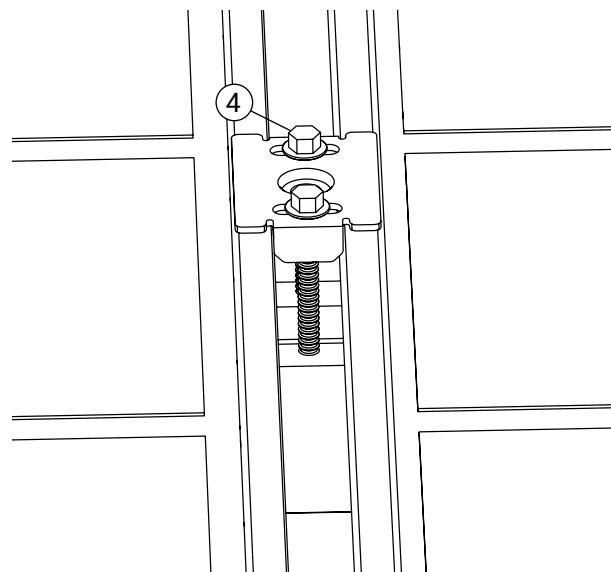

2. Festing av midtklemme

Trekk til skruene (4) med ca. 5 Nm.